

## ELZAB Omega - wyświetlane komunikaty błędów

Na wyświetlaczu drukarek ELZAB Omega i ELZAB Omega F II generacji, mogą się pojawić następujące komunikaty błędów:

Komunikat na wyświetlaczu klienta	Znaczenie komunikatu, sposób postępowania
E r. 1	Nieużywany, zarezerwowany ze względu na kompatybilność wstecz (błąd może wystąpić wyłącznie w FP-600).
E r. 2	Błąd pamięci RAM. Sprzedaż jest niemożliwa. Należy ustawić zegar za pomocą programu serwisowego.
E r. 3	Błąd zegara czasu rzeczywistego. Sprzedaż jest niemożliwa. Należy ustawić zegar za pomocą programu serwisowego.
E r. 4	Błąd totalizerów. Sprzedaż jest niemożliwa. Należy ustawić zegar za pomocą programu serwisowego.
E r. 5	Do modułu fiskalnego nie podłączono pamięci fiskalnej. Usterka może być usunięta tylko przez serwis fabryczny.
E r. 6	Niezgodność danych pomiędzy modułem fiskalnym i pamięcią fiskalną. Usterka może być usunięta tylko przez serwis fabryczny.
E r. 7	Uszkodzone dane w pamięci modułu fiskalnego. Usterka może być usunięta tylko przez serwis fabryczny.
E r. 8	Brak danych zapisywanych przez producenta. Usterka może być usunięta tylko przez serwis fabryczny.
n o t A 1.	W pamięci drukarki znajduje się dokument do dokończenia. Należy nacisnąć klawisz ENTER w celu dokończenia wydruku.
n o t A 2.	Zaległy raport dobowy. Sprzedaż jest niemożliwa do czasu wykonania tego raportu z programu sprzedaży lub z trybu lokalnego.
n o t A 3.	Pozostało mniej niż 5% wolnego miejsca w bazie nazw i stawek. Należy wykonać: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. raport dobowy,</li> <li>2. wydruk danych o towarach (z programu sprzedaży),</li> <li>3. operację kasowania nazw w drukarce (z programu serwisowego).</li> </ol>
n o t A 4.	Baza nazw i stawek jest zapełniona. Niemożliwa jest sprzedaż nowych towarów. Należy wykonać: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. raport dobowy,</li> <li>2. wydruk danych o towarach (z programu sprzedaży),</li> <li>3. operację kasowania nazw w drukarce (z programu serwisowego).</li> </ol>
2. S E r.	Zwora serwisowa została pozostawiona w pozycji serwisowej. Dalsza sprzedaż jest niemożliwa. Należy przestawić zworę w pozycję normalną.